




Storing of melding: De koffie is slap (na plaatsen van een nieuw pak)

Oplossing: Controleer of het koffiepak goed is geopend of dat de doseertuit van het pak niet goed functioneert.

U kunt het openen van een koffiepak via deze [link op YouTube](#) bekijken.

N.B. Als u de koffie sterkte wilt wijzigen, dan kan dit in het operator programmeer menu.

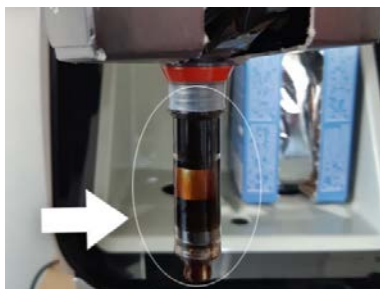

Controleer of er koffie in de doseertuit aanwezig is.



Schud het Koffiepak goed (ca 10 maal).

LET OP: Plaats een (papieren) doek voor de doseertuit om spetteren te voorkomen.

Blijft de koffie slap? Plaats dan een ander pak, na uitvoeren van de voorgaande stappen is waarschijnlijk de doseertuit de oorzaak.



Neem a.u.b. contact op met de helpdesk om deze klacht door te geven.



Bewaar a.u.b. de verpakking bewaren zodat de productie-codering doorgegeven kan worden.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer.